

Brindisi, 14/11/1964/=

I. A. C. P. - Brindisi
PROT. N. 17854
16 NOV. 1964

All'Impresa Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI
Via Cavour n° 33
L E C C E

e p.c. Alla Direzione dei Lavori
Dott. Ing. Giovanni ROMA
presso I.A.C.P. - Via Casimiro n° 9 -
B R I N D I S I

OGGETTO : Caae per Lavoratori in MESAGNE - Cantiere 17656 - Collaudo.=
.....

Nella visita di collaudo effettuata nei giorni 13 e 14 c.m. ai lavori in oggetto alla presenza, oltre che del sottoscritto, dei Signori : Dott. Ing. Stanislao DE LUCA ANDRIOLI per l'Impresa e Dott. Ing. Giovanni ROMA per la Direzione dei Lavori, si sono riscontrate le seguenti manchevolezze di carattere generale e particolare che si invita l'Impresa ad eliminare entro 30 giorni da oggi. =

La Direzione Lavori è pregata di curare la esecuzione di detti lavori e di comunicare al sottoscritto la loro avvenuta ultimazione. =

Le manchevolezze di cui innanzi sono :

A) - Di carattere generale a tutte le palazzine

- 1) Completare la stilatura dei giunti nei prospetti di alcune palazzine. -
- 2) Eseguire lacertino di raccordo fra intonaco e zoccolo in carparo, incassato onde evitare il fermarsi e l'infiltrazione di acqua. -
- SI 3) Eseguire lacertino in cemento intorno al cordolo contenitore del grigliato e intorno ai torrini delle canne fumarie su tutte le terrazze. -
- NO 4) Controllo di tutti i pilastri in c.a. che tampognano i pannelli di grigliati e completamento con malta colorata dei grigliati di cotto. -
- SI 5) Messa in opera di veletta paraacqua su tutti gli scivoli delle gabbie di scala con ripristino delle pendenze per convogliare l'acqua piovana. -

- SI 6) Revisione generale di alcuni infissi interni e avvolgibili non funzionanti.-
- SI 7) Eseguire non appena effettuato l'allaccio idrico, una revisione generale a tutti gli apparecchi.-
- SI 8) Intonacare tutti i vuoti lasciati per alloggiare i contatori della luce.-
- 9) Ripresa di verniciatura ai portoncini di ingresso alla Palazzina.-
- 10) Prolungare con i dovuti accorgimenti i davanzali delle finestre delle cantine che risultano più corti.-
- 11) Ripristinare zone di pavimento sulle terrazze onde evitare ristagno di acqua.-
- SI 12) Rifinire l'intonaco su tutti i risvolti delle scale in corrispondenza dell'attacco delle ringhiere.-
- SI 13) Pulire e liberare dai detriti tutte le terrazze.-
- NO 14) Apporre griglie di protezione all'imbecco dei pluviali.=

B) - Di carattere particolare

PALAZZINA "A"
=====

SCALA C :

- int.1/a) Pavimento balcone veranda retrospetto in contropendenza - Rifare il pavimento invertendo la pendenza.-
- b) Il pavimento dei vani ingresso e pranzo sono bucati e macchiati - Provvedere alla loro sostituzione.-
- c) Fissare il montante della ringhiera della veranda sul prospetto perchè spezzato.-
- d) Sostituire la soglia terminale, rotta, della suddetta veranda.-
- e) Riprendere muratura ed intonaco in corrispondenza della puleggia dell'avvolgibile della camera da letto piccola.=
- int.3-a) Rifinire il telaio ed il relativo fissaggio dell'avvolgibile della finestra a pipa sulla veranda del soggiorno.-
- b) Sostituire i pavimenti del vano soggiorno e del vano ingresso perchè sgranati nonchè la soglia della bussola del soggiorno per lo stesso motivo.=

PALAZZINA "B"

SCALA C :

- Terrazza - a) Fare l'intonaco interno alla porta della terrazza.-
b) Sostituire battiscopa sotto la porta della terrazza.-

PALAZZINA "C"

SCALA B :

- No Terrazze - a) Rifare intonaco terrazze e terrino scala tamburrato e
(non indipendente) screpolato.-

SCALA A :

- SI int.1 - a) Prolungare spalletta finestra camera da letto.-
b) Riprendere intonaco soffitto pranzo e sotto il lavapiatti in cucina.-

- No int.6 - a) Manca un mattone sul pianerottolo nei pressi del portoncino d'ingresso.=

PALAZZINA "D"

SCALA A :

- Scantinati - Fissare portoncino d'ingresso.-
int. 2 - Fissare lavabo.=

SCALA B :

- int. - a) Sostituire il sifone del bucataio.-
b) Ripristinare la soglia in Trani della finestra a pipa del vano pranzo.=

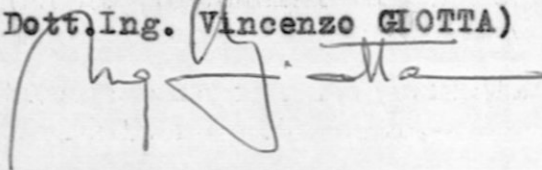
PALAZZINA "F"

SCALA B :

- Int.4 - a) E' ostruito lo scarico della vasca da bagno per cui si hanno perdite che provocano umidità nel sottostante interno 2.-

int.2 - a) Umidità notevole nel bagno in conseguenza della perdita
del bagno di cui sopra.=

IL COLLAUDATORE
(Dott.Ing. Vincenzo GIOTTA)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'V. Giotta', is written over the typed name. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.