

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -

24° e 25° Lotto a riscatto - Legge 4.11.1963 n°1460

Esercizi 1963/64-1965-1966 -

Importo albase d'asta.....L.71.150.000=

Importo al netto del ribasso 2,25%....." 69.549.125=

ALL'Impresa Rocco SASSO - Via Mons. Mindelli 64 -

OSTUNI -

ORDINE DI SERVIZIO N°2

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori,

VISTO il contratto n°4813 del 10.2.1967 registrato

a Brindisi il 21.2.1967 al n°328 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.4.1967 che

fissava per il giorno 17.4.1968 il termine per l

l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dell'8.4.1968;

VISTO il verbale di ripresa del 19.5.1969;

CONSIDERATO che nel corso della visita di soprallug

go del 12.6.1969 per constatare la regolarità delle

opere eseguite prima della compilazione della con-

tabilità sono state rilevate le seguenti deficien-

ze:

- 1) Le tinteggiature nei vani non conformi alle prescrizioni del C.S.A. par.8) pag.15;
- 2) Il lavandino scolapiatti è sprovvisto del sifone a bottiglia e dei muretti d'appoggio come dalle prescrizioni del C.S.A. par.8) pag.18;
- 3) I contatori divisionali sono in nicchia non intascati e con portellini in legno, pertanto non conformi alle prescrizioni del C.S.A. par.8) pagina 20;
- 4) La vaschetta di scarico automatica in ghisa, manca di verniciatura con 2 mani previa mano di minio, come alla prescrizione del C.S.A. par.8) pag.18;
- 5) Il portellino della nicchia per il contatore generale non è in ferro ma in legno e la nicchia non è intascata, manca la valvola automatica Zeus 6/10 Amp. nonché l'apripotone elettrico e l'interruttore automatico a tempo, per cui non conformi alle prescrizioni del C.S.A. par.8) pag.20-21;
- 6) Nei vani mancano ai punti luce le portalampe e nel bagno mancano le prese da 15 Amp. per lo scaldabagno come da par.5 pag.20-21 del C.S.A.;
- 7) Alla veranda grande mancano gli avvolgibili alle finestre dei bagni, non conformi quindi a

quanto richiesto dal C.S.A. par.V pagg.22;

8) Tutti i portoni d'ingresso capiscala non sono conformi al C.S.A. par.V pag.22;

9) I ^{di}covrili alle finestre & porte, non conformi al C.S.A. par.V pag.22;

10) Le porte della terrazze mancano di serrature e maniglie;

11) Sui terrazzi mancano i tubi per gli stenditoi.=

Si nota infiltrazione di acqua piovana dal lastricato solare in corrispondenza degli esalatori delle coppe ed alla copertura delle scale, nonché sul muro di testata del 2° piano della palazzina grande lato Sud-Ovest

ORDINE

A Codesta Impresa la rimozione ed il ripristino delle opere di cui ai punti 2-3-5 ed il completamento e rifacimento delle opere di cui ai punti 1-4-~~6-7~~-8-9-10-11 in conformità delle norme contrattuali.=

Per l'esecuzione di tutti i lavori si assegna un termine di giorni quindici decorrenti dalla data del presente ordine.=

Il presente Ordine di Servizio, in doppio originale, verrà sottoscritto dall'Impresa in segno di ricevuta.=

BRINDISI, 12.6.1969

./.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Paul Rom

per ricevuta

L'IMPRESA

Savo Rocca

11-01-08-73