

02 039 ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI -

Quartiere S. Elia - Lotti 38°, 39°, 40°, 41° e 42° -

D.L. 6/9/1965 N° 1022 convertito in Legge 1/11/1965

N° 1179 - Esercizi 1965 e 1966 -

IMPRESA : Dott. Ing. Giuseppe CORRENTE - Taranto -

Importo a base d'asta L. 342.500.000. =

Importo al netto del ribasso d'asta ,

del 7,30 %/° L. 317.497.500. =

CONTRATTO N° 5210 del 9/10/1968 registrato a Brindisi

il 16/10/1968 al N° 1890 Mod. I. =

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

VERBALE DI COSTATAZIONE DANNI

P R E M E S S O :

- CHE con tele 17/12/1969 protocollato in arrivo allo

I.A=C=P. N° 8141 in pari data, l'Impresa Dott.

Ing. Giuseppe CORRENTE richiedeva a questo Isti

tuto un sopralluogo nel cantiere suddetto, onde

constatare franamenti e dissesti lungo le fon-

dazioni della Palazzina lotto 42° causati dal-

le abbondanti piogge;

- CHE con nota N° 8163 del 18/12/1969 di questo Isti

tuto si invitava un funzionario dell'Ufficio

del Genio Civile ad intervenire al predetto sopralluogo;

- CHE in accordo con l'Ufficio innanzi citato si procedeva a fissare il sopralluogo dandone tempestiva comunicazione all'Impresa. =

L'anno millenovecentosessantanove il giorno venti due del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori sud detti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, assistito dal Geom. Giovanni GUADALUPI ed alla presenza dell'Impresa Dott. Ing. Giuseppe CORRENTE e del Dott. Ing. Erminio ELIA, in rappresentanza del locale Ufficio del Genio Civile, ha proceduto ad una ricognizione delle opere di fondazione della Palazzina lotto 42°, constatando quanto segue:

La palazzina si presenta con i cavi già eseguiti e con le armature delle travi rovesce già sistemate in sito. =

Per ml. 8,50 sul prospetto, ml. 14,20 sul retroprospetto e per ml. 5,00 sul muro di spina i cavi di fondazione presentano franamenti e dissesti nelle armature delle travi rovesce già approntate per il getto. =

Il batolo in calcestruzzo già gettato sotto le varie travi risulta completamente coperto dal fango. =

Le persistenti ed abbondanti piogge non hanno consentito di dare corso al getto continuo della base delle travi per poi passare a quello delle teste travi dopo la regolare posa in opera delle casseformi.=

E' stato notato inoltre che le opere di sbatacchiamento e puntellamento dei cavi di fondazione erano state gia' rimosse per consentire la posa in opera del ferro delle travi che raggiungono quasi l'altezza dello scavo.=

Tale sistema e' stato adottato anche per le altre quattro palazzine, allo scopo di non creare discontinuita' nelle opere di fondazione e per soddisfare anche le esigenze della statica in considerazione della natura particolare del terreno di posa.=

Oltre ai franamenti ed ai dissesti delle travi, si nota che parte dei ferri sono impregnati di fango e contorti.=

Oltre al materiale franato che in parte ha riempito i cavi, si nota uno strato di fanghiglia proveniente dai terreni superiori circostanti.=

Pertanto il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ordinato all'Impresa che proceda al piu' presto a quanto qui di seguito specificato :


- a) - rimozione del fango e terra che insiste nei cavi di fondazione;

- b) - smontaggio delle armature di fondazione;
- c) - pulizia e raddrizzamento dei ferri contorti ed eventuale sostituzione del ferro non recuperabile;
- d) - ripristino delle armature dopo aver completato la pulizia del batolo di fondazione. =

 
Di quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori, riconosce i suddetti danni causati da forza maggiore e si riserva di compilare apposita stima. =

Fatto, letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti in data e luogo di cui sopra. =

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giuseppe CORRENTE) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

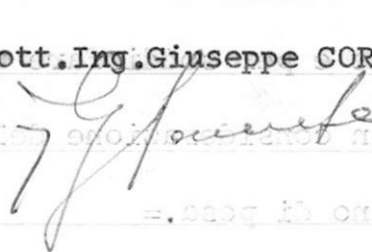
L'ASSISTENTE

(Geom. Giovanni GUADALUPI)



p. L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE,

(Dott. Ing. Erminio ELIA)

